

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАСКА СВАРЩИКА с турбоблоком

- КЕДР К-924Т EXPERT Dual с турбоблоком
Светофильтр с автоматическим затемнением К-924



EAC

KEDRWELD.RU

КОНТАКТЫ:
Kedrweld.ru
infokedrweld.ru
+8 (495) 134-47-47
+8 (800) 511-49-37

16-K-924T EXPERT DUAL-2023-01



Область применения маски сварщика:

для защиты глаз сварщика от вредного излучения, включающего излучение в видимой области спектра, ультрафиолетовое излучение (UV) и инфракрасное излучение (IR), выделяемое в процессе сварки. Данная сварочная маска подходит для всех видов сварки, а именно: сварки покрытыми электродами (MMA), полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов (MIG/MAG), дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитных газов (TIG/WIG), плазменной сварки, резки.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей:

Щиток сварщика, используемый поверх стандартных корректирующих очков, передающих удар, создает опасность для пользователя.

Маркировка:

Фильтр промаркирован в соответствии с диапазоном затемнения и оптической классификацией. Ниже представлен пример (EN 379):



Хранение и техническое обслуживание:

Когда сварочная маска не используется, ее следует хранить в сухом месте при температуре от -20°C до +70°C. Длительное воздействие при температуре выше +45°C может снизить срок эксплуатации батарейки или фильтра. Рекомендуется хранить светофильтр в темном месте и не подвергать его воздействию света во время хранения. Для этого можно просто положить сварочную маску на полку наружным стеклом вниз.

Способы безопасного применения:

Защитные стекла, как внутреннее, так и внешнее (сделанные из поликарбоната), необходимо использовать вместе с автоматическим светофильтром, чтобы защитить его от возможных повреждений.

- Не кладите сварочную маску или фильтр на горячие предметы.
- Диапазон эксплуатации сварочной маски от -5 °C до +55°C .
- Не погружайте светофильтр в воду.
- Не подвержайте светофильтр воздействию жидкостей и пыли.
- Регулярно заменяйте треснувшие/поцарапанные защитные стекла.
- Если маска не темнеет после розжига дуги, немедленно прекратите сварку и свяжитесь с Вашим дилером.

Если защитные стекла повреждены, их необходимо немедленно заменить. При завершении срока службы сварочной маски необходима утилизация автоматического светофильтра для переработки на специализированных предприятиях для разборки и сортировки утилизированных материалов в соответствии с нормами законодательства РФ, в частности Федеральным законом N7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

Замена внешнего защитного стекла: откройте забрало и снимите фиксатор, как показано на рисунке 1, извлеките светофильтр из откидывающегося забрала, и выполните замену внешнего защитного стекла.

Замена внутреннего защитного стекла: подцепите защитное стекло тонким предметом и потяните вверх (см. рисунок 2), пока оно не выйдет из края картриджа смотрового окна.

Замена полнолицевого защитного стекла: откройте забрало, проверните и извлеките замки, которые фиксируют полнолицевое защитное стекло, как показано на рисунке 3, замените полнолицевое прозрачное стекло и зафиксируйте его замками.

Замена светофильтра: откройте забрало и снимите фиксатор, как показано на рисунке 1, выполните замену светофильтра. Следите за тем, чтобы выступающие части на светофильтре зашли в пазы на откидывающемся забрале, как показано на рисунке 4. Зафиксируйте светофильтр фиксатором.

Рисунок 1.

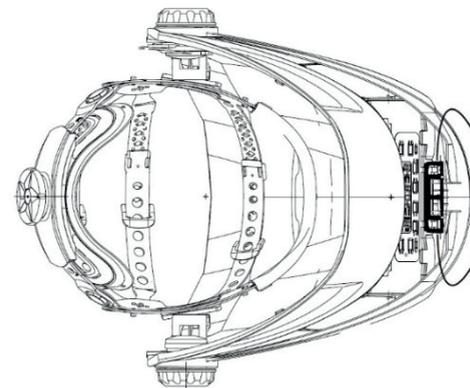


Рисунок 2.

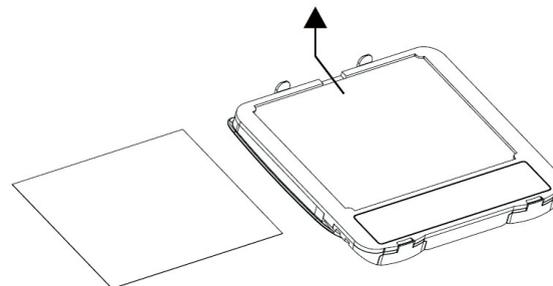


Рисунок 3.


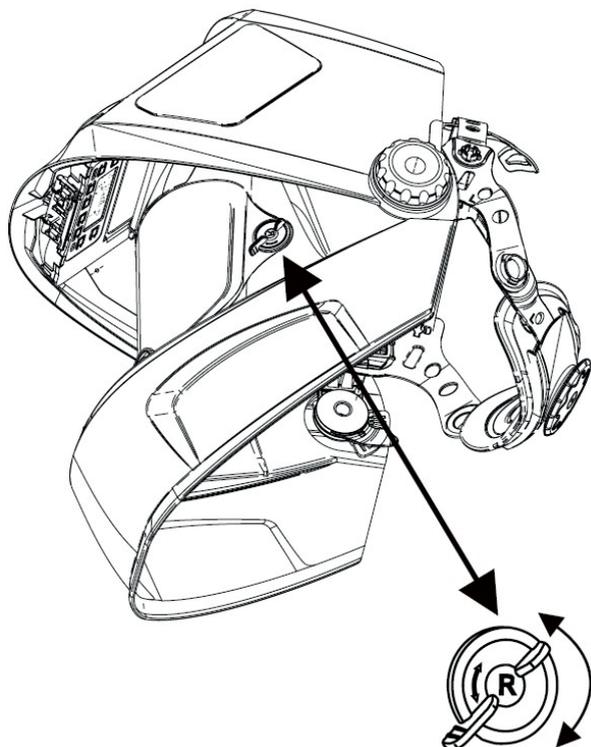


Рисунок 4.

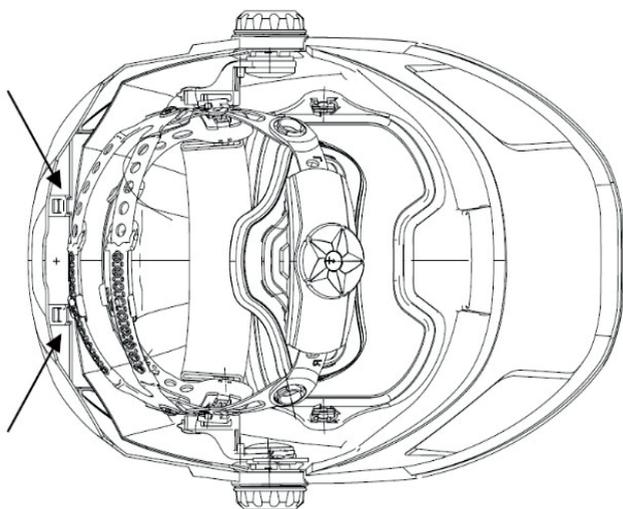

Регулировка наголовника (четыре положения).

1. Высота наголовника (Смотрите регулировку на Рисунке 1).

Регулировка наголовника для правильной глубины посадки по голове обеспечивает правильное равновесие и надежность.

Примечание: Конфигурация наголовника может отличаться от приведенной на изображении.

2. Плотность посадки наголовника (Смотрите регулировку на Рисунке 2).

Нажмите на регулятор, расположенный сзади наголовника, и поверните его влево или вправо для достижения нужной плотности посадки.

3. Регулировка расстояния сварочной маски от лица (Смотрите регулировку на Рисунке 3).

1. Для регулировки расстояния между лицом сварщика и стеклом маски ослабьте оба регулятора внешнего натяжения и нажмите внутрь, чтобы крепления вышли из пазов.


2-3. Перемещайте вперед или назад до достижения нужного положения и закрепите регуляторы.

(для правильного обзора с обеих сторон должно быть одинаковое положение.)

4. Регулировка угла наклона сварочной маски (Смотрите регулировку на Рисунке 4).

Регулировку наклона сварочной маски обеспечивают четыре штырька с правой стороны наголовника. Чтобы отрегулировать наклон, ослабьте правый прижимной винт, затем отрегулируйте до достижения желаемого положения. Снова затяните прижимной винт.

Рисунок 1.

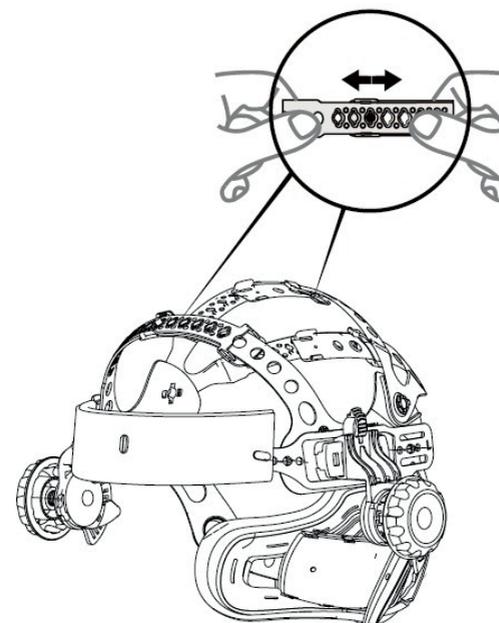

Основные проблемы и способы их устранения:

Неправильное затемнение

Наголовник отрегулирован неровно, и между глазами и стеклами фильтра установлено неодинаковое расстояние. (Отрегулируйте наголовник и устраните неравномерность).

Фильтр не темнеет или периодически светлеет

1. Переднее защитное стекло загрязнено или повреждено (замените защитное стекло);
2. Датчики загрязнены/перекрыты или перекрыт фотоэлемент (Очистите датчики, не перекрывайте датчики или фотоэлемент руками или другими предметами в процессе сварки);
3. Установлена слишком низкая чувствительность или слишком короткое время задержки затемнения (Отрегулируйте до необходимого уровня);
4. Проверьте правильность выбранной степени затемнения (должен быть выбран режим сварки, а не шлифовки).

Фильтр темнеет до зажигания дуги

Установлена слишком высокая чувствительность (Отрегулируйте чувствительность до необходимого уровня).

Фильтр остается темным после завершения процесса сварки

Установлено слишком долгое время задержки затемнения (Отрегулируйте время задержки затемнения до необходимого уровня).

Медленное срабатывание

Слишком низкая температура эксплуатации (Не используйте сварочную маску при температуре ниже -5 °C).

Сварочная маска соскальзывает


Неправильно отрегулирован наголовник. (Отрегулируйте наголовник).

Выбор уровня затемнения:

Рекомендуемые значения для различных процессов дуговой сварки.

Процесс сварки	Сварочный ток А																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Покрытые электроды	8				9				10				11				12				13				14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MAG	8				9				10				11				12				13				14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TIG	8				9				10				11				12				13				14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MIG сталь и медь	8				9				10				11				12				13				14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MIG цветные металлы	8				9				10				11				12				13				14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Воздушно-дуговая строжка	8				9				10				11				12				13				14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Плазменная резка	8				9				10				11				12				13				14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Микроплазменная дуговая сварка	4	5	6	6	7	8	8	9	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100	101	101	102	102	103	103	104	104	105	105	106	106	107	107	108	108	109	109	110	110	111	111	112	112	113	113	114	114	115	115	116	116	117	117	118	118	119	119	120	120	121	121	122	122	123	123	124	124	125	125	126	126	127	127	128	128	129	129	130	130	131	131	132	132	133	133	134	134	135	135	136	136	137	137	138	138	139	139	140	140	141	141	142	142	143	143	144	144	145	145	146	146	147	147	148	148	149	149	150	150	151	151	152	152	153	153	154	154	155	155	156	156	157	157	158	158	159	159	160	160	161	161	162	162	163	163	164	164	165	165	166	166	167	167	168	168	169	169	170	170	171	171	172	172	173	173	174	174	175	175	176	176	177	177	178	178	179	179	180	180	181	181	182	182	183	183	184	184	185	185	186	186	187	187	188	188	189	189	190	190	191	191	192	192	193	193	194	194	195	195	196	196	197	197	198	198	199	199	200	200	201	201	202	202	203	203	204	204	205	205	206	206	207	207	208	208	209	209	210	210	211	211	212	212	213	213	214	214	215	215	216	216	217	217	218	218	219	219	220	220	221	221	222	222	223	223	224	224	225	225	226	226	227	227	228	228	229	229	230	230	231	231	232	232	233	233	234	234	235	235	236	236	237	237	238	238	239	239	240	240	241	241	242	242	243	243	244	244	245	245	246	246	247	247	248	248	249	249	250	250	251	251	252	252	253	253	254	254	255	255	256	256	257	257	258	258	259	259	260	260	261	261	262	262	263	263	264	264	265	265	266	266	267	267	268	268	269	269	270	270	271	271	272	272	273	273	274	274	275	275	276	276	277	277	278	278	279	279	280	280	281	281	282	282	283	283	284	284	285	285	286	286	287	287	288	288	289	289	290	290	291	291	292	292	293	293	294	294	295	295	296	296	297	297	298	298	299	299	300	300	301	301	302	302	303	303	304	304	305	305	306	306	307	307	308	308	309	309	310	310	311	311	312	312	313	313	314	314	315	315	316	316	317	317	318	318	319	319	320	320	321	321	322	322	323	323	324	324	325	325	326	326	327	327	328	328	329	329	330	330	331	331	332	332	333	333	334	334	335	335	336	336	337	337	338	338	339	339	340	340	341	341	342	342	343	343	344	344	345	345	346	346	347	347	348	348	349	349	350	350	351	351	352	352	353	353	354	354	355	355	356	356	357	357	358	358	359	359	360	360	361	361	362	362	363	363	364	364	365	365	366	366	367	367	368	368	369	369	370	370	371	371	372	372	373	373	374	374	375	375	376	376	377	377	378	378	379	379	380	380	381	381	382	382	383	383	384	384	385	385	386	386	387	387	388	388	389	389	390	390	391	391	392	392	393	393	394	394	395	395	396	396	397	397	398	398	399	399	400	400	401	401	402	402	403	403	404	404	405	405	406	406	407	407	408	408	409	409	410	410	411	411	412	412	413	413	414	414	415	415	416	416	417	417	418	418	419	419	420	420	421	421	422	422	423	423	424	424	425	425	426	426	427	427	428	428	429	429	430	430	431	431	432	432	433	433	434	434	435	435	436	436	437	437	438	438	439	439	440	440	441	441	442	442	443	443	444	444	445	445	446	446	447	447	448	448	449	449	450	450	451	451	452	452	453	453	454	454	455	455	456	456	457	457	458	458	459	459	460	460	461	461	462	462	463	463	464	464	465	465	466	466	467	467	468	468	469	469	470	470	471	471	472	472	473	473	474	474	475	475	476	476	477	477	478	478	479	479	480	480	481	481	482	482	483	483	484	484	485	485	486	486	487	487	488	488	489	489	490	490	491	491	492	492	493	493	494	494	495	495	496	496	497	497	498	498	499	499	500	500	501	501	502	502	503	503	504	504	505	505	506	506	507	507	508	508	509	509	510	510	511	511	512	512	513	513	514	514	515	515	516	516	517	517	518	518	519	519	520	520	521	521	522	522	523	523	524	524	525	525	526	526	527	527	528	528	529	529	530	530	531	531	532	532	533	533	534	534	535	535	536	536	537	537	538	538	539	539	540	540	541	541	542	542	543	543	544	544	545	545	546	546	547	547	548	548	549	549	550	550	551	551	552	552	553	553	554	554	555	555	556	556	557	557	558	558	559	559	560	560	561	561	562	562	563	563	564	564	565	565	566	566	567	567	568	568	569	569	570	570	571	571	572	572	573	573	574	574	575	575	576	576	577	577	578	578	579	579	580	580	581	581	582	582	583	583	584	584	585	585	586	586	587	587	588	588	589	589	590	590	591	591	592	592	593	593	594	594	595	595	596	596	597	597	598	598	599	599	600	600	601	601	602	602	603	603	604	604	605	605	606	606	607	607	608	608	609	609	610	610	611	611	612	612	613	613	614	614	615	615	616	616	617	617	618	618	619	619	620	620	621	621	622	622	623	623	624	624	625	625	626	626	627	627	628	628	629	629	630	630	631	631	632	632	633	633	634	634	635	635	636	636	637	637	638	638	639	639	640	640	641	641	642	642	643	643	644	644	645	645	646	646	647	647	648	648	649	649	650	650	651	651	652	652	653	653	654	654	655	655	656	656	657	657	658	658	659	659	660	660	661	661	662	662	663	663	664	664	665	665	666	666	667	667	668	668	669	669	670	67

Функции светофильтра К-924 с автоматическим затемнением

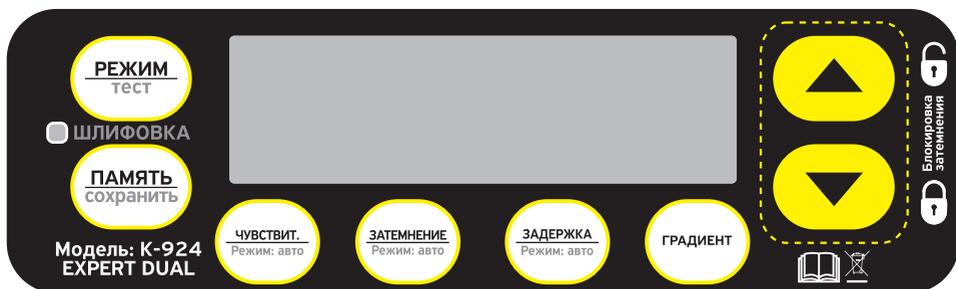

1. Выбор режима эксплуатации.

Для светофильтра К-924 EXPERT DUAL существует возможность выбора одного из четырех режимов работы: режимы сварки WELD с двумя диапазонами затемнения (4-8 DIN и 9-13 DIN), режим резки CUT (4-8 DIN) и режим шлифовки GRIND (3 DIN). Режим шлифовки (GRIND) активируется непосредственно с панели управления светофильтра, Режим GRIND используется для абразивной резки и зачистки металла. В данном режиме затемнение светофильтра является фиксированным и устанавливается на низком значении 3 DIN, что позволяет более четко следить за процессом шлифовки металла, при этом маска защищает лицо рабочего.

**Режим шлифовки предназначен только для зачистных работ.
Перед началом процесса сварки выключите режим шлифовки.**

Выбор режимов WELD используется для большинства процессов сварки. В этом режиме функция автоматического затемнения включена. Выберите нужный диапазон затемнения нажатием кнопки "Режим". Удержание кнопки «Режим» более 2 секунд запускает полное тестирование работоспособности светофильтра.

2. Настройка уровня затемнения.

Для ручной настройки уровня затемнения нажмите коротко (менее 1 секунды) на кнопку «Затемнение» (рядом с цифровым значением затемнения на дисплее должен отображаться ручной режим «manual»), цифровое значение уровня затемнения начнет мигать. Кнопками "вверх" и "вниз" отрегулируйте уровень затемнения в соответствии с используемым процессом сварки (смотрите таблицу "Выбор уровня затемнения", представленную ниже). Повторно коротко нажмите на кнопку «Затемнение» для выхода из настройки (при ожидании 7 секунд выход из настройки происходит автоматически).

Для автоматической настройки уровня затемнения нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Затемнение», цифровое значение автоматического уровня затемнения начнет мигать, рядом с цифровым значением отобразится режим «АВТО». Стандартное значение автоматического уровня +0, при этом есть возможность отрегулировать стандартный автоматический уровень в диапазоне от -2 до +2 кнопками "вверх" и "вниз".

Повторно коротко нажмите на кнопку «Затемнение» для выхода из настройки (при ожидании 7 секунд выход из настройки происходит автоматически). Для блокировки уровня затемнения удерживайте нажатыми обе кнопки "вверх" и "вниз", для разблокировки уровня затемнения повторно удерживайте кнопки "вверх" и "вниз".

3. Настройка времени задержки просветления.

Для ручной настройки задержки просветления нажмите коротко (менее 1 секунды) на кнопку «Задержка» (рядом с цифровым значением на дисплее не отображается «АВТО»), цифровое значение задержки просветления начнет мигать. Кнопками "вверх" и "вниз" отрегулируйте длительность задержки просветления. В ручном режиме длительность задержки просветления регулируется в диапазоне 1-9 (0, 1-2,0 секунды). Повторно коротко нажмите на кнопку «Задержка» для выхода из настройки (при ожидании 7 секунд выход из настройки происходит автоматически). Для автоматической настройки задержки просветления нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Задержка», цифровое значение автоматической длительности задержки просветления начнет мигать, рядом с цифровым значением отобразится режим «АВТО». Стандартное значение автоматической длительности +0, при этом есть возможность отрегулировать стандартную автоматическую длительность в диапазоне от -2 до +2 кнопками "вверх" и "вниз". Повторно коротко нажмите на кнопку «Просветление» для выхода из настройки (при ожидании 7 секунд выход из настройки происходит автоматически).

Более длительная задержка рекомендуется для большинства процессов сварки, особенно при сварке на высоких значениях сварочного тока. Более длительная задержка также используется для TIG-сварки в случае, если излучение дуги закрывается рукой или горелкой, а также при сварке в импульсном режиме. Короткая задержка больше подходит для точечной сварки.

4. Настройка градиента просветления.

Градиент просветления используется для плавного выхода светофильтра из затемненного состояния в просветленное. Активированная функция отображается на дисплее в формате GRADIENT, включение и выключение функции осуществляется кнопкой «Градиент».

5. Настройка чувствительности.

Для ручной настройки уровня чувствительности нажмите коротко (менее 1 секунды) на кнопку «Чувствительность» (рядом с цифровым значением на дисплее не отображается «АВТО»), цифровое значение уровня чувствительности начнет мигать. Кнопками "вверх" и "вниз" отрегулируйте необходимый уровень чувствительности. Для оптимальной настройки рекомендуется вначале установить высокую чувствительность (уровень 9), а затем постепенно ее снижать, пока светофильтр будет реагировать только на вспышки сварочной дуги, не срабатывая при воздействии постороннего света (прямой солнечный свет, искусственное освещение, сварочную дугу другого сварщика и т.п.). Повторно коротко нажмите на кнопку «Затемнение» для выхода из настройки (при ожидании 7 секунд выход из настройки происходит автоматически). Для автоматической настройки уровня чувствительности нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Чувствительность», цифровое значение уровня чувствительности определится автоматически, рядом с цифровым значением отобразится режим «АВТО». Повторное удержание 2 секунды кнопки «Чувствительность» переводит настройку в ручной режим.

6. Память.

Память светофильтра имеет 10 ячеек (от 0 до 9). Для сохранения выбранных настроек в память светофильтра нажмите на кнопку «Память» и удерживайте 2 секунды, номер ячейки памяти начнет мигать. Кнопками "вверх" и "вниз" выберите номер ячейки памяти, в которую хотите сохранить настройки.

Ожидайте 5 секунд, номер ячейки памяти погаснет, что является подтверждением успешного сохранения настроек в выбранную ячейку. Для вызова параметров из памяти светофильтра коротко нажмите на кнопку «Память», выберете необходимый номер ячейки кнопками "вверх" и "вниз". Ожидайте 5 секунд, номер ячейки памяти погаснет, на дисплее отобразятся параметры из выбранной ячейки памяти, что является подтверждением успешного вызова параметров из памяти.

7. Питание.

Все сварочные маски работают от солнечной энергии. В некоторых моделях отсутствуют сменные батарейки. В некоторых выборочных моделях необходимо заменять литиевую батарейку, когда начнет мигать индикатор низкого заряда батарейки. Светофильтр К-924 имеет 2 сменные литиевые батарейки типоразмера Cr2450.

Откидное забрало.

Сварочная маска КЕДР К-924 EXPERT DUAL оснащена откидным забралом, что позволяет сварщику работать в условиях слабоосвещенного окружающего пространства. Откинув забрало, сварщик может осуществлять шлифовку в маске и смотреть при этом через полнолицевое прозрачное защитное стекло.

Полнолицевое прозрачное стекло имеет изогнутую форму, благодаря которой, в значительной степени, увеличен угол обзора; сварщику комфортнее ориентироваться в пространстве и наблюдать за рабочим процессом.

Требования к транспортировке:

Сварочную маску в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -20° С до + 70° С и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре 25° С). При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с изделием внутри транспортного средства.

Требования к утилизации:

Утилизировать в соответствии с нормами законодательства РФ, в частности Федеральным законом N7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» и ГОСТ Р 52108-2003 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения. Необходима утилизация автоматического светофильтра для переработки на специализированных предприятиях для разборки и сортировки утилизированных материалов. Запрещается утилизация электротехнических изделий вместе с обычным мусором!

Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011

Продукция изготовлена в соответствии с: EN 175:1997 «Защита индивидуальная. Устройства защиты глаз и лица во время сварки и связанных с ней процессов».

EN 379:2009 «Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Автоматические сварочные светофильтры. Общие технические условия».

EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие с принудительной вентиляцией, объединенные со шлемом или капюшоном. Требования, испытания, маркировка».

Дата изготовления: Дата производства указана на внутреннем стикере и на упаковке на продукции.

Срок хранения: 5 лет с даты производства при соблюдении условий хранения, указанных в руководства

Гарантия изготовителя: Ремонт или замена товара производятся по гарантии при наличии дефектов материалов или производства, возникших в течение 12 месяцев со дня покупки, при условии, что изделие использовалось в соответствии с разрешенными пределами использования, предусмотренными в инструкции по эксплуатации.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

Серийный номер был изменен, удален или неразличим.

Товар имеет механические повреждения, неправильно эксплуатировался, был вскрыт или модифицирован.


Во время ремонта использовались неоригинальные запасные части или обслуживание было несоответствующим.

Бесплатный ремонт в гарантийный период производится при наличии паспорта на изделие и заполненного продавцом талона на гарантийный ремонт.

Момент начала действия бесплатного сервисного обслуживания определяется кассовым чеком или квитанцией, полученными при покупке. Сохраните эти документы.

Замененные сварочные маски и детали переходят в собственность фирмы продавца.

Претензии на возмещение убытков исключаются, если они не вызваны умышленными действиями или небрежностью потребителя. Право на бесплатное сервисное обслуживание не является основанием для других претензий.

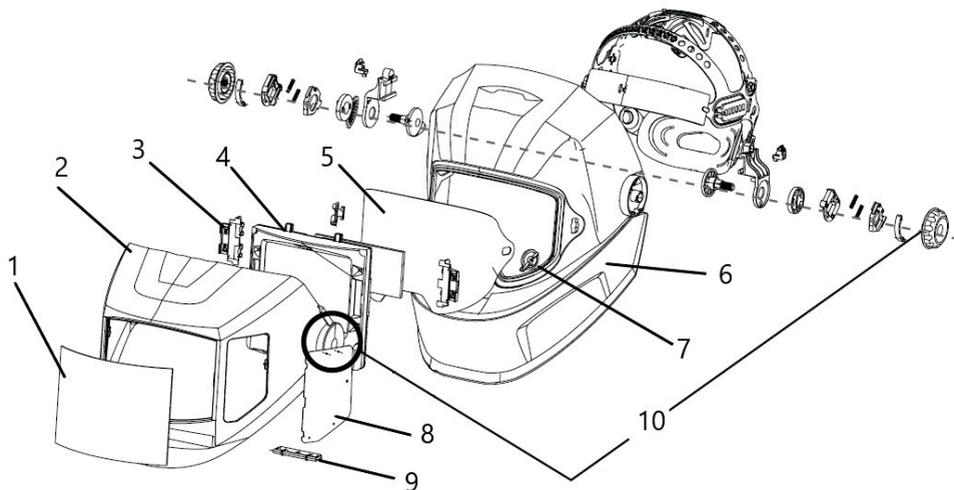

№п/п	ОПИСАНИЕ
1	Внешнее защитное стекло
2	Откидывающееся забрало
3	Фиксаторы для диоптрий
4	Светофильтр
5	Полнолицевое защитное стекло
6	Корпус маски
7	Фиксаторы полнолицевого защитного стекла
8	Боковое затемненное стекло
9	Фиксатор светофильтра
10	Наголовник



1. Цифровой дисплей;
2. Панель управления;
3. Ячейки для батареек.

Система очистки воздуха к сварочным маскам КЕДР К-704Т PRO / К-924Т EXPERT DUAL с турбоблоком

Область применения системы очистки воздуха

Система очистки воздуха представляет собой электроприводной воздухоочистительный респиратор (PAPR) для защиты от пыли и мелких частиц. Данная система произведена в соответствии с Европейским стандартом EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008. Система очистки воздуха применяется для поддержания процесса вентиляции, подачи чистого воздуха, что облегчает дыхание рабочего. Электронная система контроля подачи воздуха отслеживает подачу воздуха, что обеспечивает постоянную подачу на уровне 170 л/мин* минимум. Эффективное время эксплуатации блока очистки воздуха с полностью заряженной батареей зависит от типа батареи и состояния фильтра (смотрите таблицу “Техническая спецификация”).

До проведения предварительной проверки и тестирования

Аккуратно снимите упаковку со всех деталей.

Проверьте полноту комплектации устройства в соответствии с объемом поставки и отсутствие повреждений. При наличии повреждений или отсутствии какой-либо детали немедленно свяжитесь с Вашим дистрибьютором. Никогда не эксплуатируйте поврежденное или неупакованное устройство.

При поставке батарея заряжена не полностью. Полностью зарядите батарею перед первым использованием устройства.

Сварочная маска КЕДР К-924Т EXPERT DUAL для работы с турбоблоком комплектуется системой подачи воздуха и специальным наголовником, к которому подключается система.

Предварительная проверка и тестирование

Перед каждым использованием системы очистки воздуха проверяйте отсутствие повреждений фильтра, а также следующие параметры:

1. Убедитесь, что основной и предварительный фильтры правильно установлены и крышка надежно зафиксирована (крышка должна закрываться с характерным щелчком).
2. Проверьте отсутствие повреждений шланга подачи воздуха и его соединителя (отсутствие потертостей, порезов, отверстий). Подсоедините шланг подачи воздуха к сварочной маске и турбоблоку: вставьте штыковой замок типа “папа” в замок типа “мама” и закрепите, повернув замок до упора. Убедитесь, что замок типа “папа” оснащен O-образным кольцом.
3. Включите систему очистки воздуха, удерживая кнопку включения в течение примерно одной секунды. На начальном этапе примерно 3 секунды будут гореть все 5 светодиодов (2 зеленых светодиода указывают на выбор уровня подачи воздуха, 2 красных светодиода: один указывает на состояние батареи, а другой – на состояние блокировки, и один желтый светодиод сигнализирует о замене фильтра), а также будет слышен сигнал (3 коротких звука). После этого система готова к использованию.

4. Кроме того, на начальном этапе турбоблок выполняет первичную самопроверку, чтобы удостовериться, что устройство обеспечивает правильную подачу воздуха олее 170 л/мин. Если после первых трех секунд загорится красный светодиод состояния фильтра, подача воздуха выключится. В устройство встроен датчик подачи воздуха, который обеспечивает правильную подачу не менее 170 л/мин в течение всего процесса эксплуатации.

5. Как уже отмечалось, система оснащена световыми индикаторами и звуковыми сигналами, указывающими на низкий заряд батареи, блокировку фильтра или снижения подачи воздуха.

Если срабатывает предупреждение, немедленно покиньте зону сварки!

Периодически проверяйте сигнал уровня подачи воздуха, чтобы убедиться, что он функционирует. При проведении этого теста батарея должна быть полностью заряжена, фильтр – не заблокирован, а шланг должен находиться в чистом месте. Для проверки сигнала включите устройство, отсоедините шланг от сварочной маски и поставьте ладонь поверх шланга. В течение 15 секунд сработает сигнал, и загорится красный светодиод подачи воздуха. Немедленно уберите руку от шланга. Сигнал автоматически отключится. Подсоедините шланг к сварочной маске.

Режим эксплуатации


Регулировка размера ремня: наденьте ремень и отрегулируйте его размер так, чтобы турбоблок удобно располагался на Ваших бедрах или талии.

Установка батареи: батарею необходимо вставить и прижать в фиксирующий паз в нижней правой части турбоблока. Сдвиньте и нажмите на батарею до характерного щелчка.

Замена и перезарядка батареи: нажмите на кнопку в левой нижней части и вытащите батарею из турбоблока. Подсоедините батарею к зарядному устройству. В процессе зарядки на зарядном устройстве будет гореть желтый светодиод. После завершения зарядки светодиод становится зеленым и активируется режим непрерывной подзарядки.

Регулировка уровня подачи воздуха: турбоблок имеет два уровня подачи воздуха: 170 и 220 л/мин*. Для изменения уровня удерживайте кнопку включения, пока не установится необходимый уровень подачи воздуха.

Замена основного фильтра и префильтра: если сработает предупреждение состояния фильтра замените воздушный префильтр. Отслеживайте время между срабатываниями сигнала. Если резко сократился период между двумя заменами префильтра, рекомендуется заменить и основной фильтр, и префильтр.

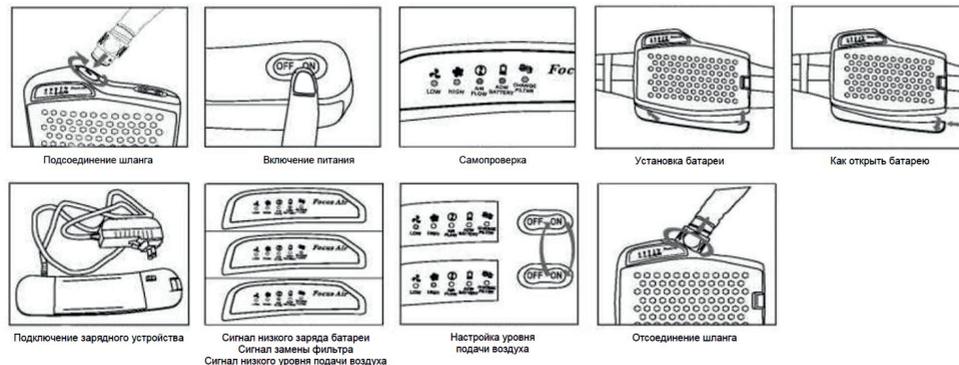

Устранение неисправностей

Турбоблок не включается.

Проверьте, правильно ли установлена батарея и полностью ли она заряжена.

Срабатывает сигнал предупреждения состояния фильтра, даже когда основной и префильтр установлены правильно.

Обратитесь к дистрибьютору.

Сильно сократилось время работы устройства от батареи

Неисправна батарея или зарядное устройство. Замените и утилизируйте использованную батарею в соответствии с государственными нормами для отходов с особым режимом обращения.

Техническое обслуживание: регулярно проверяйте сварочную маску в соответствии с Руководством по эксплуатации. Проверяйте торцевой уплотнитель и трубку подачи воздуха на отсутствие отверстий, трещин или других повреждений, а также проверьте, правильно ли они установлены на сварочной маске (смотрите Руководство по эксплуатации). Не используйте систему, пока все изношенные и поврежденные детали не будут заменены.

План технического обслуживания.

Очистка и дезинфекция: после каждого использования.

Визуальный осмотр: до и после каждого использования.

Если устройство не используется, батарею следует перезаряжать каждые 4 месяца.

Очистка: очистите турбоблок, шланг подачи воздуха и сварочную маску с помощью чистой ткани, смоченной в мыльной воде. Оставьте их сушиться при комнатной температуре. Не используйте сильные моющие средства, растворители, спирт или чистящие средства, содержащие абразивы. Торцевой уплотнитель можно постирать (ручная стирка, не отжимать).

Хранение: Систему очистки воздуха и ее составляющие рекомендуется хранить в сухом месте. **Рекомендуемый диапазон температур хранения от -5°C до +25°C.** Не подвергайте систему воздействию солнечного света, углеводородов и растворителей.

Транспортировка: турбоблок в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -20° C до + 70° C и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре 25° C).

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с изделием внутри транспортного средства.

Утилизация: Утилизируйте оборудование в соответствии с государственными нормами для отходов с особым режимом обращения. НЕ утилизируйте его с обычным бытовым мусором.

Техническая спецификация: (Производитель оставляет за собой право вносить изменения) Номинальный коэффициент защиты TH3P (Европейская классификация). Норма подачи воздуха турбоблоком: Уровень 1: минимум 170 л/мин* Уровень 2: минимум 220 л/мин*.

*При стандартных условиях: температура 20°C, высота над уровнем моря 0 метров (1013 ГПа).

Материал PC+ABS

Турбоблок. Бесщеточный двигатель с высококачественным шариковым подшипником с длительным сроком эксплуатации.

Электронный плавкий предохранитель.

Тип батареи: литиево-ионная аккумуляторная.

Стандартный срок службы:

Цикл зарядки: > 500

Напряжение / емкость: 14,8В / 2.2 Ач

Время эксплуатации, уровень 1* 10 часов

Время эксплуатации, уровень 2* 9 часов

Время зарядки: примерно 2.5 часа

Масса: 288 г

Цвет: черный

*минимальное время эксплуатации с полностью заряженной новой батареей и при комнатной температуре.

Максимальный уровень шума 60 дБ(А)

Световые индикаторы и звуковые предупреждающие сигналы указывают на низкий заряд батареи, загрязненный фильтр и снижение подачи воздуха. Тип основного фильтра P3 TH3P R SL для системы TH3P (Европейский стандарт).

Длина шланга подачи воздуха: 900 мм (1000 мм, включая соединители) с предохранительным кожухом. Диаметр: 31 мм (внутренний).

Цвет: черный/серый.

Масса: 1097 г (в том числе фильтр и батарея).

Габаритные размеры ДхШхВ: 224x190x70 мм (максимальные).

Соответствие стандартам EN 1294 1:1998+A1:2003+A2:2008

Запасные части (смотри маркировку на деталях):

1. Основной фильтр
2. Предварительный фильтр
3. Защитный экран от искр
4. Стандартная батарея
5. Ремень с плечевыми лямками
6. Электроприводной воздухоочистительный блок
7. Шланг подачи воздуха с предохранительным кожухом
8. Воздуховод

